

Code Nr. 21 Kurbelwinkelsensorsystem	Wahrscheinliche Ursache
Prüfungsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlassen des Motors</li> </ul> Gesetzte Bedingungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Ausgangsspannung des Sensors ändert sich zwei Sekunden lang nicht (keine Impulssignaleingabe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktionsstörung des Kurbelwinkelsensors</li> <li>Unterbrechung oder Kurzschluß im Stromkreis des Kurbelwinkelsensors oder mangelhafter Steckerkontakt</li> <li>Motor-ECU funktionsunfähig</li> </ul>
Prüfungsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Zündschalter: ON</li> <li>Nicht während des Motoranlaßvorgangs</li> <li>Stromkreis des Pumpendrehzahlsensors: Normal</li> </ul> Gesetzte Bedingungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das Kurbelwinkelsensor-Signal eingegeben ist, erscheint auf einmal während einer Zeitdauer von 0,3 Sekunden oder länger kein Sensorsignal is</li> </ul>	

